

仕様書番号 Spec No.	O P O 3 2 2 5
-------------------	---------------

年 月 日

殿

光ファイバ受信器

Fiber-optic for digital audio interface

G P 1 F M 3 1 3 R Z 0 F 仕様書 Specification

シャープ株式会社

電子部品事業本部

オプトデバイス事業部

第 3 技 術 部

部長	副参事	係長	担当

品名 光ファイバ受信器

Product name: Fiber-optic for digital audio interface

形名

Model No. : GP1FM313RZ0F

○本仕様書は弊社の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには充分ご注意頂くと共に、本仕様書の内容を弊社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

These specification sheets include materials protected under copyright of Sharp Corporation ("Sharp").

Please do not reproduce or cause anyone to reproduce them without Sharp's consent.

○本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項及び以下の注意点を遵守願います。

なお、本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用、あるいは、以下の注意点を逸脱した本製品の使用に関する損害に関して、弊社はその責を負いません。

When using this product, please observe the absolute maximum ratings and instructions for use outlined in these specification sheets, as well as the precautions mentioned below. Sharp assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets, and the precautions mentioned below.

(注意点) (Precautions)

①本製品は原則として下記の用途に使用する目的で製造された製品です。

This product is designed for use in the following application areas :

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| ・OA機器 OA equipment | ・AV機器 Audio Visual equipment | ・家電製品 Home appliances |
| ・通信機器[端末] Telecommunication equipment (Terminal) | | ・計測機器 Measuring equipment |
| ・工作機器 Tooling machines | ・電算機 Computers | ・遊技機 Amusement equipment 等 etc. |

なお、上記の用途であっても②または③に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。

If the use of the product in the above application areas is for equipment listed in paragraphs ② or ③, Please be sure to observe the precautions given in those respective paragraphs.

②機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とされる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や、冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。

Appropriate measures, such as fail-safe design and redundant design considering the safety design of the overall system and equipment, should be taken to ensure reliability and safety when this product is used for equipment which demands high reliability and safety in function and precision, such as;

- | | |
|--|--|
| ・運送機器(航空機、列車、自動車等)の制御と各種安全性にかかわるユニット
Transportation control and safety equipment (aircraft, train, automobile etc.) | |
| ・交通信号機 Traffic signals | ・ガス漏れ検知遮断機 Gas leakage sensor breakers |
| ・防災防犯装置 Rescue and security equipment | ・各種安全装置 Other safety equipment 等 etc. |

③機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないで下さい。

Please do not use this product for equipment which require extremely high reliability and safety in function and precision, such as;

- | | |
|--|--|
| ・宇宙機器 Space equipment | ・通信機器[幹線] Telecommunication equipment(for trunk lines) |
| ・原子力制御機器 Nuclear power control equipment | |
| ・医療機器(人命に拘わるもの) Medical equipment 等 etc. | |

④上記の①,②,③のいずれかに該当するか疑義のある場合は、弊社販売窓口までご確認願います。

Please contact and consult with a Sharp sales representative if there are any questions regarding interpretation of the above three paragraphs.

○本製品につきご不明な点がありましたら事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Please contact and consult with a Sharp sales representative for any questions about this product.

1. 適用範囲 Application

本仕様書は、デジタル・オーディオ・インターフェイス用シャッター付き光ファイバデータリンク受信ユニット GP1FM313RZOF の外形及び特性について適用する。

This specification applied to the outline and characteristics of the fiber-optic receiver unit with shutter GP1FM313RZOF for digital audio interface.

2. 外形 Outline

別図 CY11491i02 による。

Refer to the attached drawing No. CY11491i02

3. 定格および特性 Ratings and characteristics

別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 4 to 8.

4. 信頼性 Reliability

別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 9.

5. 出荷検査 Outgoing inspection

別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 10.

6. 棚足事項 Supplements

6. 1 包装仕様 Packing specification

別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 13.

6. 2 標準送信器はシャープGP1FM313TZOF または同等の性能を有するもの、および、標準光ファイバケーブルはシャープ GP1C331(APF、1m)、または、同等の性能を有するものを使用する。

To evaluate the characteristics, the Sharp GP1FM313TZOF or its equivalent transmitter shall be used as the standard transmitter and the Sharp GP1C331(APF, 1m) or its equivalent fiber optic cable shall be used as the standard fiber optic cable.

6. 3 本製品は、耐電磁波／耐重荷電粒子線に対する設計はされていません。

This product is not designed to protect against electromagnetic waves or heavily charged electric particles.

6. 4 オゾン層破壊化学物質の有無

①本製品には下記化学物質を含有しておりません。

②本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。

This product shall not contain the following materials. Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.

規制対象物質: CFC_s ・ ハロン ・ 四塩化炭素 ・ 1-1-1 トリクロロエタン(メチルクロロホルム)

Materials for ODS: CFC_s, Halon, Carbon tetrachloride, 1,1,1-Trichloroethane (Methylchloroform)

6. 5 製品質量: 2 g(参考値)

Product mass: Approx. 2g

6. 6 生産国 日本 および フィリピン

Product country Japan and Philippine

7. 使用上の注意事項 Notes

別紙による。


Refer to the attached sheet, Page 11,12.

8. その他 Other


本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、日本文を優先する。

Apply to Japanese sentence in case of having any doubt about this specification.

SHARP

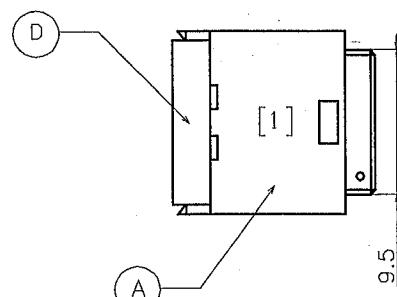


記号 Symbol	名称 Description	材質 Material	仕上げ Finish
A	ホルダー Holder	PBT (Black)	
B	ホルダー Holder	PBT (Black)	
C	シャッター Shutter	PBT (Black)	
D	板金 Metal sheet	SPCC	Znメッキ Zn Plating
E	リードピン Lead pin	銅合金 Cu Alloy	SnCuメッキ SnCu Plating

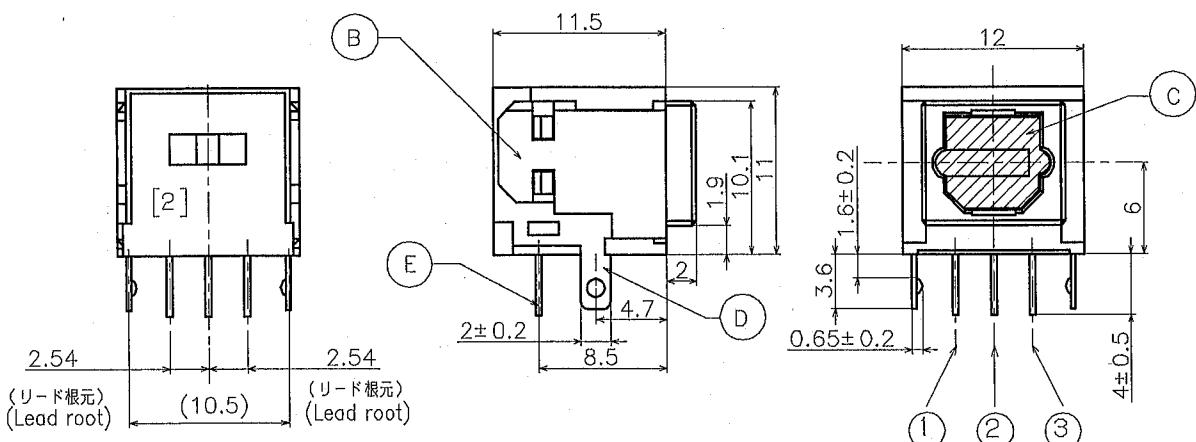
内部等価回路
Internal equivalent circuit端子配置
Pin arrangement

基板取り付け穴参考図（はんだ面）

指示なき寸法公差±0.1

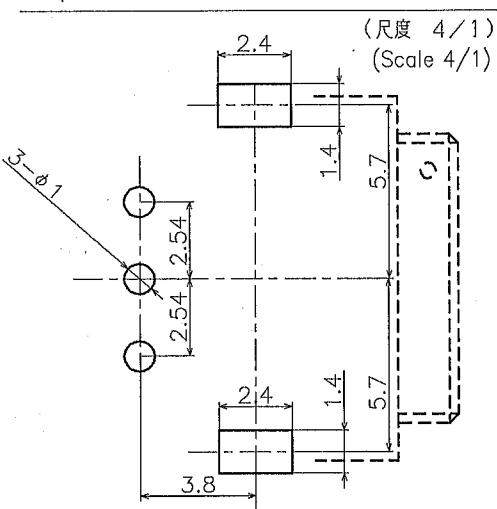
Example of mounting drawing from solder side
Unspecified tolerance ±0.1

(2) 部印字表現 Portion marking

製造年表示
(西暦の末尾)Production year
(Last digit of prod. year)製造月表示
Production month

1~9月 Jan. to Sep.: 1~9
10月 Oct.: X
11月 Nov.: Y
12月 Dec.: Z

機種表示
A part of Model No.

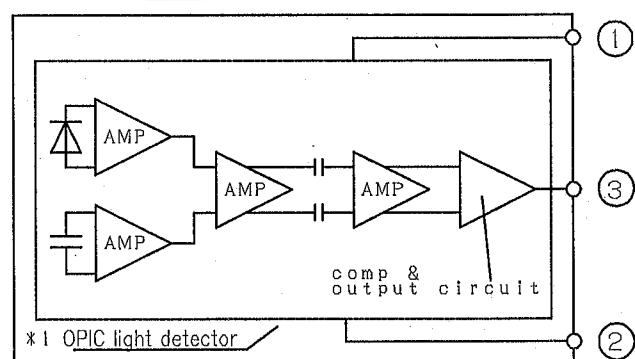

- ① VCC
- ② GND
- ③ Vout

*1 OPIC受光素子はシャープの登録商標です。（材質、シリコン）
OPIC is a registered trade mark of Sharp (Material:Silicon)

5) () 内寸法は参考値とする。

Dimensions in parenthesis are shown for reference.

4) 基板への固定足形状が本受信器と異なる弊社製品がありますので、本受信器をご使用の際には、取付穴参考図を十分にご確認の上ご使用ください。

We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this receiver. So, please understand that example of drawing for this receiver.

3) 指示なき寸法公差は±0.3とする。

Unspecified tolerance shall be ±0.3.

2) [1]部にSHARPの "S", [2]部に機種名, デートコードを表示する。

[1]portion:"S"mark [2]portion:A part of Model No. and date code shall be indicated.

1) コネクタ挿入部は、EIAJ RC-5720B 角形コネクタに準ずる。

The connector joint area complies with the square connector EIAJ RC-5720B.

尺度 SCALE	名 称 NAME	GP1FM313RZOF 外形図 Outline Dimensions									
2 / 1											
単位 UNIT											
1 = 1 / 1 mm	図 番 DRAWING NO.	C	Y	1	1	4	9	1	i	0	2

3. 定格および特性 Ratings and Characteristics

3.1 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Rating	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Supply voltage	Vcc	-0.5 ~ 7.0	V	
動作温度 Operating temperature	Topr	-20 ~ 70	°C	
保存温度 Storage temperature	Tstg	-30 ~ 80	°C	
はんだ温度 Soldering temperature	Tsol	260	°C	5s/回を2回までとする。 5s/time up to 2 times
出力電流 Output current	IoH	2	mA	ソース電流 Source current
	IoL	10	mA	シンク電流 Sink current

3.2 推奨動作条件 Recommended operating conditions

項目 Parameter	記号 Symbol	MIN	TYP	MAX	単位 Unit	備考 Remark
動作電源電圧 Supply voltage	Vcc	2.7	3.0	3.6	V	
動作伝送速度 Operating transfer rate	T	0.1	—	15.5	Mb/s	注記(1)、(2) Notes (1), (2)
受信光電力 Receiver input optical power level	Pc	-24.0	—	-14.5	dBm	ピーク光出力値 Peak optical output

注記 Notes

- (1) 本動作伝送速度はNRZ信号、すなわち、duty50%の“0 1 0 1 ……”連続信号を伝送する場合の規定です。
This operating transfer rate shall be a specification when NRZ, duty 50% of continuous “0101….” signal is transferred.
- (2) 0.1Mbps 以下の変調光(DC光、入力光無しを含む)を入力した場合、本受信器の出力はH/Lレベル定まりません。
The output(H/L Level) of GP1FM313RZ0F are not fixed constantly when it receives the modulating light(including DC light, no input light) less than 0.1Mb/s.

3.3 電気的光学的特性 Electro-optical characteristics


(Vcc=3.0V, Ta=25°C)

No.	項目 Parameter	記号 Symbol	測定条件 Conditions	最小 MIN.	標準 TYP.	最大 MAX.	単位 Unit
1	ピーク感度波長 Peak sensitivity wavelength	λ_p		—	700	—	nm
2	消費電流 Supply current	Icc	測定方法 3.4.1 項参照 Measuring method Refer to 3.4.1	—	13	15	mA
3	高レベル出力電圧 High level output voltage	VoH	測定方法 3.4.2 項参照 Measuring method Refer to 3.4.2	2.1	—	—	V
4	低レベル出力電圧 Low level output voltage	VoL		—	—	0.5	V
5	立ち上がり時間 Rise time	tr		—	15	—	ns
6	立ち下がり時間 Fall time	tf		—	8	—	ns
7	L→H遅延時間 L→H delay time	tpLH		—	—	180	ns
8	H→L遅延時間 H→L delay time	tpHL		—	—	180	ns
9	パルス幅ひずみ Pulse width distortion	Δtw		-20	—	20	ns
10	ジッター Jitter	Δtj	測定方法 3.4.3 項参照, Pc=-14.5dBm Measuring method Refer to 3.4.3, Pc=-14.5dBm	—	1	20	ns
			測定方法 3.4.3 項参照, Pc=-24dBm Measuring method Refer to 3.4.3, Pc=-24dBm	—	—	20	ns

3.4 測定方法 Measuring method


3.4.1 消費電流 Supply current

入力条件 Input condition		測定方法 Measuring method
電源電圧 Supply Voltage	Vcc = 3.0V	電流計による。 (DC平均電流値)
ファイバ結合光出力 Optical fiber coupling light output	Pc = -14.5 dBm	Measured on an ammeter (DC mean amperage)
標準送信器入力信号 Standard transmitter input signal	15.5Mb/s NRZ, Duty 50% または 7.75Mb/s バイフェーズ PRBS 信号 15.5Mb/s NRZ, Duty 50% or 7.75Mb/s biphasic mark PRBS signal	

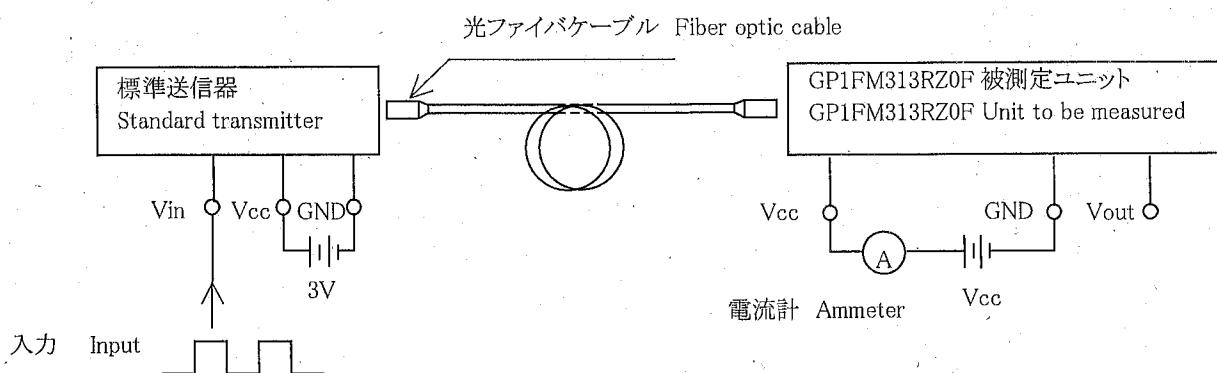


3.4.2 出力電圧およびパルス応答測定方法

Output voltage and pulse response measuring method

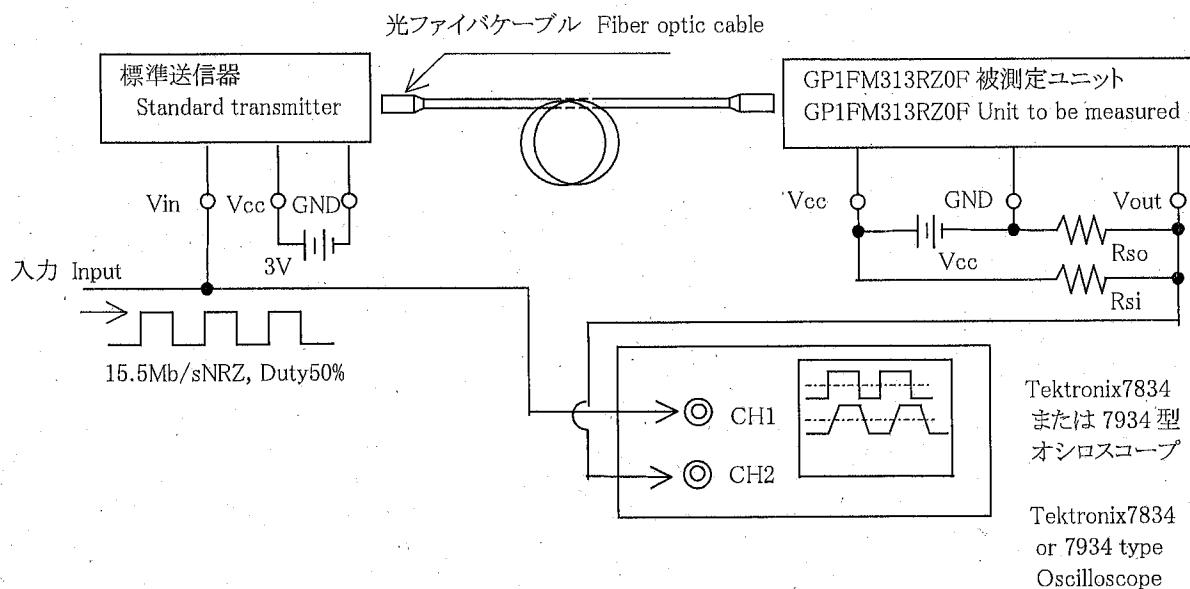

測定項目 Test item


No	測定項目 Test Item	記号 Symbol
1	L→H パルス遅延時間 L→H pulse delay time	tpLH
2	H→L パルス遅延時間 H→L pulse delay time	tpHL
3	立ち上がり時間 Rise time	tr
4	立ち下がり時間 Fall time	tf
5	パルス幅ひずみ $\Delta t_w = t_{pHL} - t_{pLH}$	Δt_w
6	高レベル出力電圧 High level output voltage	VoH
7	低レベル出力電圧 Low level output voltage	VoL

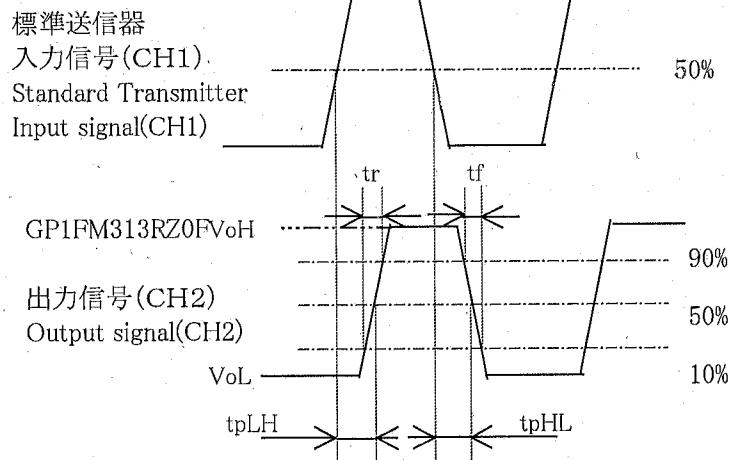

注記 Notes

- (1) $Vcc = 3.0V$ (動作状態)
 $Vcc=3.0V$ (State of operating)
- (2) ファイバ結合光出力を -14.5dBm および -24.0dBm に設定し計測する。
The fiber coupling light output set at -14.5dBm or -24.0dBm .
- (3) オシロスコープ用プローブは $1M\Omega$ 以上、 10pF 以下のプローブを使用すること。
The probe for the oscilloscope must be more than $1M\Omega$ and less than 10pF .
- (4) Rsi, Rso : 標準負荷抵抗 ($Rsi: 3.3k\Omega, Rso: 2.2k\Omega$)
 Rsi, Rso : Standard load resistor ($Rsi: 3.3k\Omega, Rso: 2.2k\Omega$)
- (5) 0.1Mbps 以下の変調光(DC光、入力光無しを含む)を入力した場合、
本ユニットの出力は、H/Lレベル定まりません。
The output (H/L level) of GP1FM313RZ0F are not fixed constantly when it receives the modulating light (including DC light, no input light) less than 0.1Mb/s.

3.4.3 ジッター測定方法 Measuring method of pulse response and Jitter

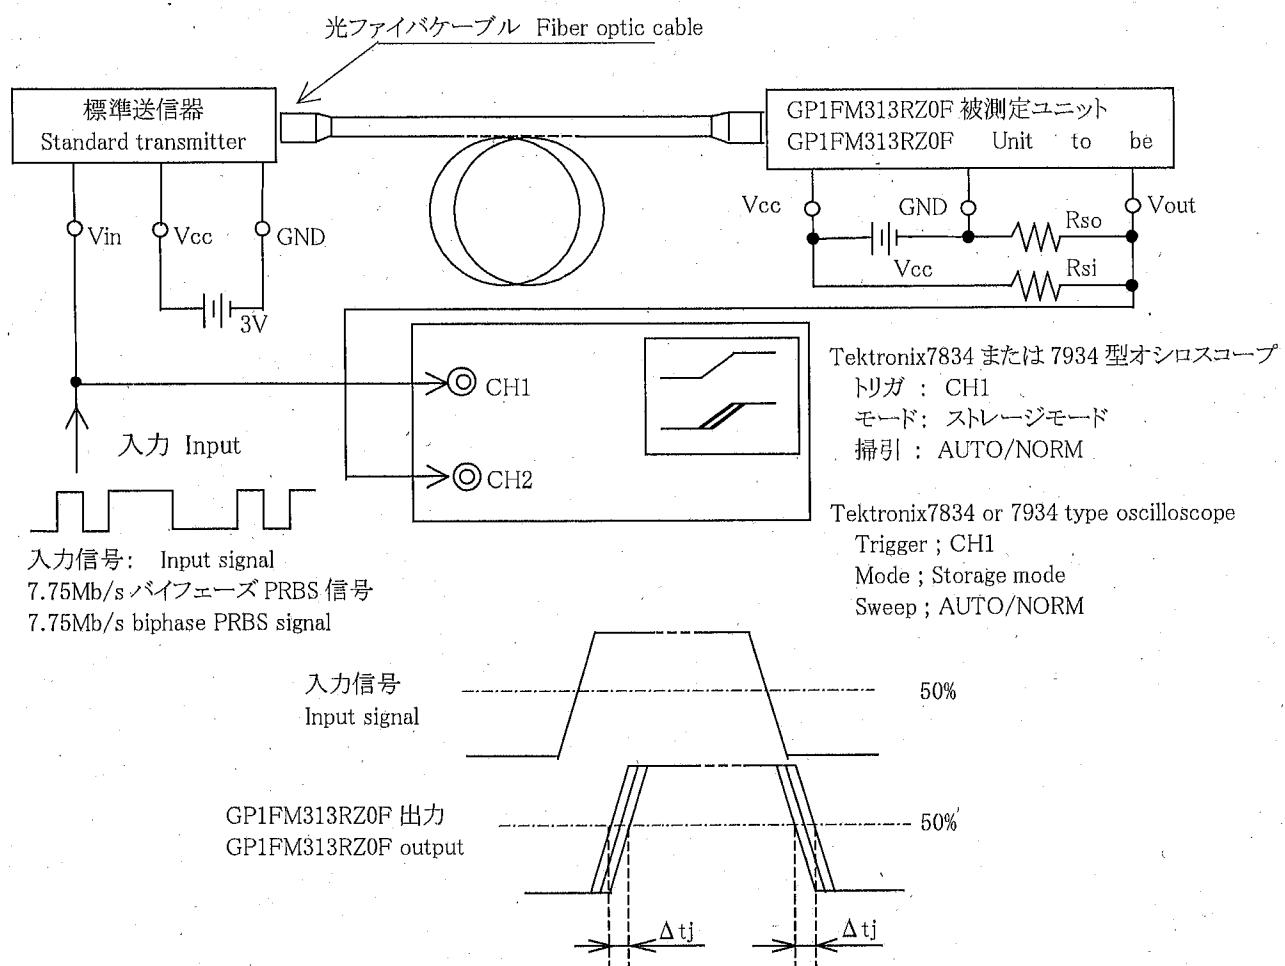

No.	測定項目 Test item	記号 Symbol	測定条件 Measuring Condition
1	ジッター Jitter	Δt_j	トリガーを入力信号の立ち上がりに設定し、出力立ち上がりのジッターを測定する。 Set the trigger on the rise of input signal to measure the jitter of the rise of output.
2	ジッター Jitter	Δt_j	トリガーを入力信号の立ち下がりに設定し、出力立ち下がりのジッターを測定する。 Set the trigger on the fall of input signal to measure the jitter of the fall of output.

注記 Notes

- (1) ファイバ結合光出力を、-14.5dBm 及び-24.0dBm に設定し計測する。
The fiber coupling light output set at -14.5dBm or -24.0dBm.
- (2) Rsi / Rso: 標準負荷抵抗 (Rsi: 3.3kΩ, Rso: 2.2kΩ)
Rsi, Rso: Standard load resistor (Rsi: 3.3kΩ, Rso: 2.2kΩ)
- (3) オシロスコープはストレージモードに設定し、書き込み時間は 3s とする。
ただし、輝度を上げすぎ波形にじみを生じさせないこと。
Set the oscilloscope to the storage mode and write time to 3 seconds. Do not allow the brightness to be increased too much. The waveform would be distorted.
- (4) Vcc = 3.0V (動作状態)
Vcc=3.0V (State of operating)
- (5) オシロスコープ用プローブは 1MΩ 以上、10pF 以下のプローブを使用すること。
The probe for the oscilloscope must be more than 1MΩ and less than 10pF.

3.5 機械的特性 Mechanical characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	最小 MIN.	標準 TYP.	最大 MAX.	単位 Unit	条件 Condition
結合力、離脱力 Insertion force, Withdrawal force	—	6	—	40	N	GP1C331 使用時の初期値 Initial value when GP1C331 is used

4. 信頼性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。

The reliability of products shall satisfy items listed below.

No.	試験項目 Test Items	試験条件 Test Conditions	故障判定条件 Failure Judgment Criteria	信頼水準 Confidence level	: 90%
				LTPD	: 10 or 20
1	高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta = 40°C, 90%RH, 500h	3. 3項 No.2~10に示す各特性値の故障判定基準を下記に示す。	n = 22, C = 0	供試数(n) Samples(n)
2	高温保存 High temp. storage	Ta = 80°C, 500h		n = 22, C = 0	故障数(C) Defective(C)
3	低温保存 Low temp. storage	Ta = -30°C, 500h	Failure judgment criteria of each characteristics given in 3.3 No. 2 to 10 must be the following range.	n = 22, C = 0	
4	温度サイクル Temperature cycling	Ta = -30°C(30min)~+80°C(30min) 20 サイクル 20 cycles test	No. 2 ~ 8, 10 U×1.2 以上 L×0.8 以下	n = 22, C = 0	
5	高温動作寿命 High temp operation life	Ta = 60°C, Vcc = 3V 通電、 500h applying	U×1.2 or more L×0.8 or less	n = 22, C = 0	
6	はんだ耐熱性 Soldering heat	Ta = 260°C, 5 s/2回 times	No. 9 U×1.2 以上 L×1.2 以下	n = 11, C = 0	
7	端子引張り Terminal strength(Tension)	荷重 5N、 30 s/各端子 Weight each terminal	U×1.2 or more L×1.2 or less	n = 11, C = 0	
8	端子折り曲げ Terminal strength (Bending)	荷重 2.5N、 0° → 90° → 0° Weight 折り曲げ2回 2 times/each terminal	U×1.2 or more L×1.2 or less	n = 11, C = 0	
9	衝撃 Shock	加速度 1000m/s ² 、 パルス幅 6ms Acceleration Pulse width X, Y, Z 各 3 回 X, Y, Z/3 times each	U: 規格上限値 Upper specification limit	n = 11, C = 0	
10	振動 Vibration	周波数範囲 10~55 Hz/掃引 1min Frequency range Hz/sweep 全振幅 1.5mm、 X,Y,Z 方向 各 2h Overall amplitude: 1.5mm, X, Y, Z/2h each	L: 規格下限値 Lower specification limit	n = 11, C = 0	
11	繰り返し動作 Repeated operation	500 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	結合力 ≤40N Insertion force 4N≤ 離脱力 Withdrawal force 40N≥ 離脱力 Withdrawal force	n = 11, C = 0	
12	シャッターワーク部開閉繰り返し動作 Repeat open/close operation of shutter	1000 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	※1	n = 11, C = 0	
12	はんだ付け性 Solderability	はんだ温度 Soldering temperature 245±3°C (Sn-3Ag-0.5Cu) フラックス Flux EC19S 浸漬深さ、時間 Dipping depth, time 2mm, 5s 前処理なし No Preconditioning	浸漬領域の 5% 以上にはんだが付着しない。 (切断面は除く) 5% or more of the solder dipped areas is not covered with solder (The cutting part is excluded.)	n = 11, C = 0	

※1 シャッターワーク部開閉機能に支障無き事。シャッターワークの破損無き事。

Shutter open/close function shall be no trouble. Shutter shall be no damage.

4.1 測定条件 Measuring conditions

上記1~6項については試験後、常温常湿中に2h放置後、特性を測定する。

In the test 1 to 6 above, to measure the characteristics, leave 2h at normal temperature and humidity after being tested.

5. 出荷検査 Outgoing inspection

5.1 検査ロット Inspection lot

納入ロット毎に検査するものとする。

Inspection shall be carried out per each delivery lot.

5.2 検査項目 Inspection method

抜き取り方法は、ISO2859ナミ水準検査-II、1回抜き取り方式を採用する。

A single sampling plan, normal inspection level II based on ISO2859 shall be adopted.

項目 Parameter	検査内容 Inspection items			AQL(%)
重欠点 Major defect	1	3.3項No.2~10での電気的光学的特性を満足すること。 Satisfies electro-optical characteristics in parameter 3.3 (No2 to 10).		0.4
	2	リード端子の断線、ケース端子の破損、及びPWB挿入に支障となる異物の付着がないこと。 It should have no disconnection of lead terminal and case terminal. It should have no dust and solder that would hinder PCB insertion.		
	3	コネクタ嵌合部に光ファイバーケーブル挿入時、支障となる異物の付着がないこと。 Free from foreign matter on the jack junction portion that would hinder plug insertion.		
軽欠点 Minor defect	1	ケース及びリード端子の変形(2項の外形寸法を満足すること。) Transformation of case and lead terminal (Satisfying outline dimensions of parameter 2)		1.5
	2	刻印(2項の刻印の判読が可能で所定の位置に行われていること。) Stamp (It should be possible to read stamp of parameter 2. Stamp should be indicated at fixed position.)		

7. 注意事項 Notes

(1) 電源ラインの安定化 Steadiness of power supply line

バイパスコンデンサ(0.1 μ F)をGP1FM313RZユニットリード端子より7mm以内の位置に接続して下さい。
また近くに4.7 μ Fのコンデンサを電源ラインに接続して下さい。

Connect a by-pass capacitor (0.1 μ F) of one piece per one element close to the GP1FM313RZ within 7mm of the unit lead terminal. (And connect a 4.7 μ F capacitor of one piece per one element across the power supply line.)

(2) はんだ付け条件 Soldering condition

はんだ付け温度 260°C以下、5s以内の条件で2回以内に収めて下さい。

(はんだ付け個所は、リード端子根元から1.6mm以上離れた部分とする。)

No more than two times of less than 5 seconds each at soldering temperatures not exceeding 260°C.

(Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.)

(3) コネクタ嵌合部へのゴミ、ホコリ等の侵入について About getting dirt and dust in the connector coupling portion.

コネクタ嵌合部にゴミ、ホコリ等が侵入した場合、シャッター部を開いた状態でブロアー等を使用してゴミ、ホコリを取り除いて下さい。また、コネクタ嵌合部に硬い棒状の物を挿入しないで下さい。内部デバイスが傷つき特性が劣化する場合があります。

Dirt and dust in the connector coupling portion, if any, must be blown off by a blower opening with shutter portion.

Do not insert any rigid rod-like object into the connector junction.

The device inside might get damaged resulting deteriorated characteristics.

(4) 洗浄について Cleaning

洗浄を実施する場合は、浸漬を伴う洗浄は行わないで下さい。コネクタ嵌合部に溶剤が入り込み特性が劣化する場合があります。なお、やむを得ずフラックスを除去する場合、ハケ洗浄等により下記に示す溶剤のみ使用しフラックス除去を実施して下さい。

溶剤:イソプロピルアルコール、メチルアルコール

Do not immerse when cleaning. The solvent would get into the connector coupling portion resulting deteriorated characteristics. Should it be necessary to remove the flux, use one of the following solvents only to be applied with a brush.

Solvent: isopropyl alcohol, Methyl alcohol

(5) 組み立て工程における接地 Ground during assembling

ICの静電破壊を避けるため組み立て工程における人体、はんだごての接地を行ってください。また、組み立て工程前は出来る限り端子に触れないで下さい。

The human body and the soldering rod must be grounded against the static breakdown of the IC during assembling. Avoid as much as possible touching the IC terminals before assembling.

(6) 製品の固定 Assembly of the device

板金の端子は必ずプリント基板に半田付けし固定して下さい。また、板金は導電性ですので板金がプリント基板に接触する部分には、ランド、パターン等を配置しないで下さい。

Please fix this device with soldering the metal sheet in PCB. For this reason, don't lay the PCB pattern or land where the metal sheet contacts the PCB

(7) 入力信号 Input signal

本受信器への入力信号は、EIAJ規格CP-1201に準拠したものとして下さい。EIAJ規格CP-1201に準拠していない信号では、正常に動作しない場合があります。

This receiver is designed intentionally based upon the signal transmission which is defined by the digital audio interface standard; CP1201.

When signal out of EIAJ standard CP-1201 is inputted to this receiver, there are cases that this receiver can not receive normally signal to transmitting unit.

(8) 基板への固定足形状 Fixing pin

基板への固定足形状が本受信器と異なる弊社製品がありますので本受信器をご使用の際には、取り付け穴参考図を十分にご確認の上ご使用下さい。

We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this receiver. So, please understand that example of mounting drawing for this receiver.

(9) コネクタ嵌合部の変形について Deformation of connector coupling portion


本受信器のコネクタ嵌合部に、コネクタ嵌合部が変形するような無理な力を加えないで下さい。シャッター部が正常に開閉しなくなる恐れがあります。

Please take care for force provided to connector coupling portion of this receiver, such as deformation of connector coupling portion. Because there are cases that shutter window can't open and shut in normally.


- (10) コネクタ嵌合部へのフラックス浸入について About getting the solvent into connector coupling portion
本受信器のコネクタ嵌合部に、フラックスを浸入させないで下さい。特性の劣化やシャッターが正常に開閉しなくなる恐れがあります。
Please do not get the solvent into connector coupling portion of this receiver. Because there are cases that the characteristics deteriorate and the shutter window can't open and shut in normally.

6.1 梱包仕様 Packing specification

包装図
Package drawings

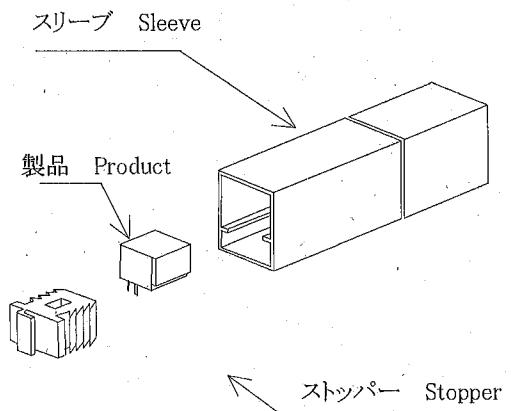


(Fig. 1)

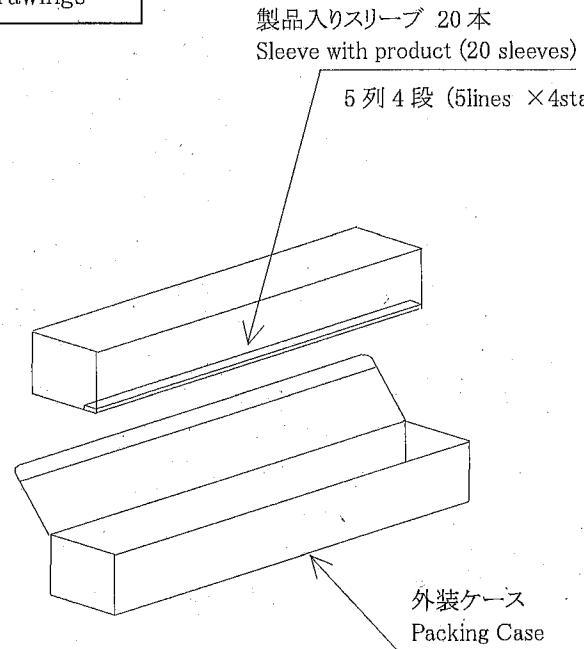

(Fig. 2)

クラフトテープ Kraft tape

部材 Parts name	材質 Material
スリーブ Sleeve	ハイインパクストチロール HIPS with preventing static electricity
ストッパー Stopper	SBR45 Styrene butadiene rubber 45
外装ケース Packing case	ダンボール Corrugated cardboard

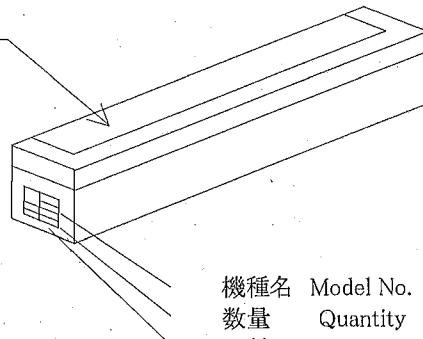

(Fig. 3)

包装方法 Packaging method

- (1) 製品 50 個 (GP1FM313RZ0F 50 個) をスリーブに収納し両端をストッパーでとめる。 (Fig. 1)
Products of appointed quantity shall be packaged in a sleeve and both of sleeve edge shall be fixed by stopper.
(GP1FM313RZ0F 50 pcs.)
- (2) 上記(1)のもの 20 組を外装ケースに収納する。 (Fig. 2)
20 sleeves shall be packaged in a packing case.
- (3) 外装ケースをクラフトテープで封じ機種名、数量、検査日付を記入する。 (Fig. 3)
(1包装あたり GP1FM313RZ0F 1000 個入り)
Fix the packing case by kraft tape, and fill in the blanks of Model No., Quantity and Inspection date.
(Quantity per a packing case: 1000pcs.)

正規包装状態での質量: 3.0 kg (参考値)

Formal packaged mass: Approximately 3.0kg